

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondenta: Punct de lucru - Bucuresti, bd. Gh. Sincai nr.3, sector 4, Cod Postal: RO-040311,

Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro


Sucursala Timisoara

Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11; Cod postal: RO - 300100

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J35/116/2002; CUI: 14424782; CIF: RO 14232728

Tel.: + 40 256 406195; Fax: + 40 256 406215; www.smarttm.ro

Serviciul Comercial Administrativ Arhiva

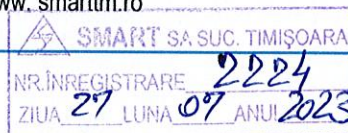

In atentia;	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Institutie:	Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA – Sucursala Timisoara
Telefon:	0256 406195
Fax:	0256 406215
Nr. pagini:	10

ANUNT de INTENTIE privind ACHIZITIA de
lucrari de remediere hidroizolatie acoperis terasa si inlocuire componente metalice deteriorate

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA -Sucursala Timisoara, având ca obiect de activitate mentenanta rețelei electrice de transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de lucrare

: „ Remediere hidroizolatie acoperis terasa si inlocuire componente metalice deteriorate la cladire Servicii Interne statia 220/110 kV Pestis jud. Hunedoara”

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu documentele anexate prezentei (9 pagini) si cu urmatoarele conditii:

- Criteriul de evaluare "pretul cel mai scazut"
- Plata se va face cu OP la termen negociat la acceptarea ofertei
- Limba de redactare: romana
- Sursa de finantare: fonduri proprii
- Valabilitate oferta: 60 zile

Persoana de contact pentru furnizare detalii/vizionare obiectiv sef Centru De Mentenanta Deva ing. Adrian Barbu 0723 239234; 0747 221526

Ofertele vor fi transmise prin e-mail la urmatoarele adrese: adriana.pricajan@smart-tm.ro; cecilia.tulvan@smart-tm.ro , **pană la data de 03.08.2023, ora 10:00.**

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la: Serviciul Productie si/sau Serviciul Comercial Administrativ Arhiva, tel. 0256 406195.

APROBAT
Director
Cristian Popovici

Avizat Director Economic Trajan Cicolvan	Avizat Sef SCAA Cecilia Tulvan	Intocmit Cecilia Tulvan
---	---	--



Tel.: + 40 256 435853;

Fax: + 40 256 406215;

www.smarttm.ro

CNTEE Transelectrica S.A. București DTEETN - DPSLE	Cod document :		482/2023					pag. nr.
	Revizia :		0	1	2	3	4	

MEMORIU TEHNIC

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI :

Soluție tehnică de remediere hidroizolație terasă Clădire Servicii Interne. Stația 220/110 kV Peștiș

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. București
Societate administrată în sistem dualist / București, sector 3, str.Olteni, nr.2-4
Nr. de înregistrare ORC : J40/8060/2000, CUI : RO 13328043
Sucursala Teritorială de Transport Timișoara
Mun. Timișoara, Str. Romanilor nr. 11, Jud. Timiș

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR / TERȚIAR): nu este cazul.

1.4. BENEFICIARUL LUCRĂRILOR

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. București
Societate administrată în sistem dualist / București, sector 3, str.Olteni, nr.2-4
Nr. de înregistrare ORC : J40/8060/2000, CUI : RO 13328043
Sucursala Teritorială de Transport Timișoara
Mun. Timișoara, Str. Romanilor nr. 11, Jud. Timiș

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. București
Societate administrată în sistem dualist / București, sector 3, str.Olteni, nr.2-4
Nr. de înregistrare ORC : J40/8060/2000, CUI : RO 13328043
Direcția Tehnică, Eficiență Energetică și Tehnologii Noi – Departament Proiectare Stații și
Linii Electrice

2. MEMORIU TEHNIC

2.1. DATE GENERALE

Documentația s-a întocmit la solicitarea S.T.T. Timișoara prin adresa nr.10784/14.07.2023 (Anexa 1) pentru stabilirea unei soluții tehnice de remediere a hidroizolației de la nivelul terasei pentru evitarea infiltrațiilor de apă pluvială la interiorul clădirii. Soluția tehnică tratează și lucrările de înlocuire a șorțurilor perimetrale din tablă și repararea/inlocuirea dispozitivului anti pasăre montat pe peretele clădirii.

Date tehnice ale construcției:

Nu a fost identificată cartea tehnică a construcției care să conțină date referitoare la execuția și urmărirea comportării construcției pe parcursul exploatării.

De asemenea nu s-au găsit date scrise privind efectuarea unor modificări sau amenajări în timp a clădirii.

Inspecția tehnică s-a întocmit examinând:

- relevee

- starea tehnică la fața locului a clădirii prin observații vizuale;

CNTEE Transelectrica S.A. București DTEETN - DPSLE	Cod document :		482/2023					pag. nr.
	Revizia :		0	1	2	3	4	

Nu există în arhivă, documente din care să rezulte producerea unor avarii importante la structura de rezistență examinată, ca urmare a seismelor produse.

Din analiza vizuală s-a constatat că există degradări la nivelul terasei produse de intemperii sau alți factori climatici.

Din analiza făcută la fața locului nu s-au constatat vicii de execuție.

2.2. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL

Clădirea Serviciilor Interne este o clădire de tip Parter, având dimensiunile în plan aprox. 16.80m x 6,75 m și înălțimea 4,75 m. Suprafața acoperișului este de aprox. 170mp.

Structura de rezistență este realizată din pereți de zidărie din cărămidă, stâlpi din beton armat și centuri din beton armat. Acoperișul este de tip terasă necirculabilă, realizat din beton armat.

Pentru această cadire a fost adoptat sistemul de fundații continue din beton armat sub pereții de zidărie și stâlpi.

2.3. STAREA TEHNICĂ ACTUALĂ A ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE

Structura de rezistență și anvelopa clădirii

În urma analizei vizuale nu s-au constatat degradări ale elementelor de rezistență ale clădirii (pereți de zidărie, stâlpi din beton armat, centuri).

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă, hidroizolația acestuia a fost smulsă în urma fenomenelor meteorologice nefavorabile (vijele puternică, cu rafale de 70-80 km/h și averse torențiale) din data de 12.07.2023. A fost decopertată o porțiune din membrana bituminoasă (aprox. jumătate din suprafața terasei) și au fost smulse sorturile din tablă de pe conturul acoperișului. De asemenea a fost deteriorat și dispozitivul anti pasăre montat pe peretele clădirii.

2.4. DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE

În urma analizei efectuate, pentru menținerea în condiții de siguranță și evitarea infiltrațiilor de apă la interiorul clădirii, a rezultat că sunt necesare lucrări de reparații, după cum urmează:

- refacerea hidroizolației conform soluției inițiale, cu membrană bituminoasă pe toată suprafața terasei clădirii;
- refacerea paziei din tablă pe tot conturul terasei;
- reparare/înlocuire dispozitive anti pasăre;

2.4.1 Descrierea principalelor lucrări

2.4.1.1 Lucrări de hidroizolare a acoperișului

Pentru evitarea infiltrațiilor de la nivelul acoperișului s-a ales soluția de înlocuire a membranei existente decopertată, cu o membrană bituminoasă bistrat, termosudabilă, dispusă pe toată suprafața acoperișului clădirii. Principalele lucrări constau în:

- lucrări de decopertări ale hidroizolației existente (toată suprafața acoperișului);
- reparații locale ale stratului suport existent (dacă este cazul);
- curățare/suflare cu jet de aer a stratului suport înainte de aplicarea amorsei;
- pe stratul suport existent se va aplica o amorsă bituminoasă în două straturi, pe toată suprafața acoperișului;
- strat de difuzie a vaporilor – IFSB 1200 (împănșitură din fibre de sticlă bitumată, blindată și perforată);
- hidroizolație din două straturi de membrane bituminoase lipite cu flacăra pe toată suprafața, astfel:

CNTEE Transelectrica S.A. București DTEETN - DPSLE	Cod document :	482/2023					pag. nr.
	Revizia :	0	1	2	3	4	

- la partea inferioară o membrană de 4 mm grosime, min. 4kg/mp greutate, din bitum aditivat, armată longitudinal cu împăsătură de fibră de sticlă, min. 2 mm film termofuzibil la fața de lipire, flexibilitate la rece -15°C, stabilitate la cald +120°C, cu durata de exploatare de minim 10 ani. **Se va fixa sub șortul perimetral;**
- la partea superioară o membrană de 4 mm grosime, min 5kg/mp greutate, din bitum aditivat, armată cu strat netesut din poliester, stabilizată cu fibră de sticlă, min. 2 mm film termofuzibil pe fața de lipire și protecție din ardezie granulată pe fața superioară lipit cu flacăra pe toată suprafața. Flexibilitate la rece -20°C, stabilitate la cald +120°C, stabilitate dimensională $\pm 0,1\%$, cu durată de exploatare de min. 10 ani. **Se va fixa peste șortul perimetral;**

- șorțuri din tablă zincată la cald (0,8 mm - 275g Zn/mp), vopsite uzinal - culoare maro-castaniu, aplicate pe tot conturul exterior al planșeului;

Dacă este necesar se vor efectua lucrări de reparații locale ale jgheaburilor din tablă zincată, pentru a se asigura o colectare completă și rapidă a apelor pluviale.

2.4.1.2 Lucrări de reparații/înlocuiri dispozitive anti pasăre


Se vor monta dispozitive anti pasăre pe fațada principală.

Notă importantă:

În timpul execuției lucrărilor de refacere a hidroizolației, se va evita pe cât posibil depozitarea materialelor în zona de câmp a planșeului.


Manager
DPSLE
Nicolae MATEI

Întocmit,
ing. Bogdan COSTINESCU
ing. Alexandru VOICU

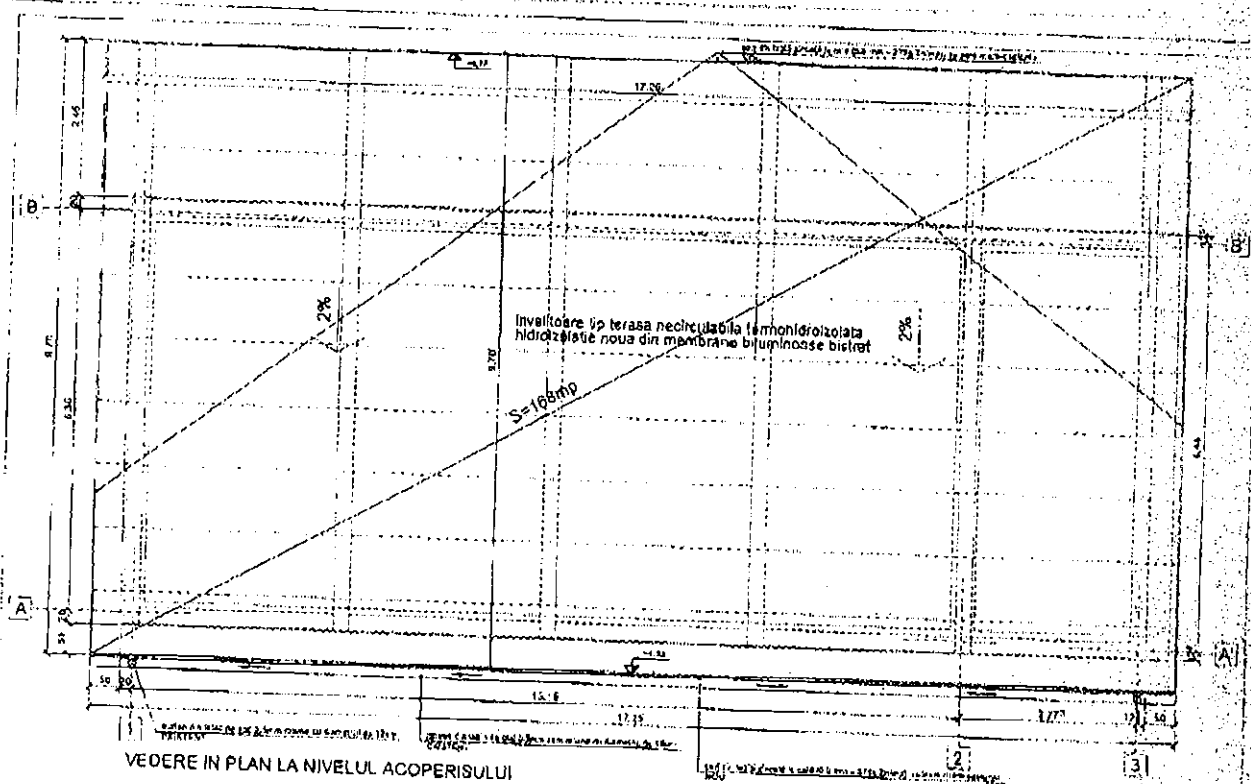

VEDERE IN PLAN LA NIVELUL ACOPERISULUI

1. <u>NAME</u> 2. <u>DATE</u> 3. <u>TIME</u> 4. <u>LOCATION</u> 5. <u>REMARKS</u> 6. <u>SIGNATURE</u> 7. <u>INITIALS</u> 8. <u>DATE</u> 9. <u>TIME</u> 10. <u>LOCATION</u> 11. <u>REMARKS</u> 12. <u>SIGNATURE</u> 13. <u>INITIALS</u> 14. <u>DATE</u> 15. <u>TIME</u> 16. <u>LOCATION</u> 17. <u>REMARKS</u> 18. <u>SIGNATURE</u> 19. <u>INITIALS</u> 20. <u>DATE</u> 21. <u>TIME</u> 22. <u>LOCATION</u> 23. <u>REMARKS</u> 24. <u>SIGNATURE</u> 25. <u>INITIALS</u> 26. <u>DATE</u> 27. <u>TIME</u> 28. <u>LOCATION</u> 29. <u>REMARKS</u> 30. <u>SIGNATURE</u> 31. <u>INITIALS</u> 32. <u>DATE</u> 33. <u>TIME</u> 34. <u>LOCATION</u> 35. <u>REMARKS</u> 36. <u>SIGNATURE</u> 37. <u>INITIALS</u> 38. <u>DATE</u> 39. <u>TIME</u> 40. <u>LOCATION</u> 41. <u>REMARKS</u> 42. <u>SIGNATURE</u> 43. <u>INITIALS</u> 44. <u>DATE</u> 45. <u>TIME</u> 46. <u>LOCATION</u> 47. <u>REMARKS</u> 48. <u>SIGNATURE</u> 49. <u>INITIALS</u> 50. <u>DATE</u> 51. <u>TIME</u> 52. <u>LOCATION</u> 53. <u>REMARKS</u> 54. <u>SIGNATURE</u> 55. <u>INITIALS</u> 56. <u>DATE</u> 57. <u>TIME</u> 58. <u>LOCATION</u> 59. <u>REMARKS</u> 60. <u>SIGNATURE</u> 61. <u>INITIALS</u> 62. <u>DATE</u> 63. <u>TIME</u> 64. <u>LOCATION</u> 65. <u>REMARKS</u> 66. <u>SIGNATURE</u> 67. <u>INITIALS</u> 68. <u>DATE</u> 69. <u>TIME</u> 70. <u>LOCATION</u> 71. <u>REMARKS</u> 72. <u>SIGNATURE</u> 73. <u>INITIALS</u> 74. <u>DATE</u> 75. <u>TIME</u> 76. <u>LOCATION</u> 77. <u>REMARKS</u> 78. <u>SIGNATURE</u> 79. <u>INITIALS</u> 80. <u>DATE</u> 81. <u>TIME</u> 82. <u>LOCATION</u> 83. <u>REMARKS</u> 84. <u>SIGNATURE</u> 85. <u>INITIALS</u> 86. <u>DATE</u> 87. <u>TIME</u> 88. <u>LOCATION</u> 89. <u>REMARKS</u> 90. <u>SIGNATURE</u> 91. <u>INITIALS</u> 92. <u>DATE</u> 93. <u>TIME</u> 94. <u>LOCATION</u> 95. <u>REMARKS</u> 96. <u>SIGNATURE</u> 97. <u>INITIALS</u> 98. <u>DATE</u> 99. <u>TIME</u> 100. <u>LOCATION</u> 101. <u>REMARKS</u> 102. <u>SIGNATURE</u> 103. <u>INITIALS</u> 104. <u>DATE</u> 105. <u>TIME</u> 106. <u>LOCATION</u> 107. <u>REMARKS</u> 108. <u>SIGNATURE</u> 109. <u>INITIALS</u> 110. <u>DATE</u> 111. <u>TIME</u> 112. <u>LOCATION</u> 113. <u>REMARKS</u> 114. <u>SIGNATURE</u> 115. <u>INITIALS</u> 116. <u>DATE</u> 117. <u>TIME</u> 118. <u>LOCATION</u> 119. <u>REMARKS</u> 120. <u>SIGNATURE</u> 121. <u>INITIALS</u> 122. <u>DATE</u> 123. <u>TIME</u> 124. <u>LOCATION</u> 125. <u>REMARKS</u> 126. <u>SIGNATURE</u> 127. <u>INITIALS</u> 128. <u>DATE</u> 129. <u>TIME</u> 130. <u>LOCATION</u> 131. <u>REMARKS</u> 132. <u>SIGNATURE</u> 133. <u>INITIALS</u> 134. <u>DATE</u> 135. <u>TIME</u> 136. <u>LOCATION</u> 137. <u>REMARKS</u> 138. <u>SIGNATURE</u> 139. <u>INITIALS</u> 140. <u>DATE</u> 141. <u>TIME</u> 142. <u>LOCATION</u> 143. <u>REMARKS</u> 144. <u>SIGNATURE</u> 145. <u>INITIALS</u> 146. <u>DATE</u> 147. <u>TIME</u> 148. <u>LOCATION</u> 149. <u>REMARKS</u> 150. <u>SIGNATURE</u> 151. <u>INITIALS</u> 152. <u>DATE</u> 153. <u>TIME</u> 154. <u>LOCATION</u> 155. <u>REMARKS</u> 156. <u>SIGNATURE</u> 157. <u>INITIALS</u> 158. <u>DATE</u> 159. <u>TIME</u> 160. <u>LOCATION</u> 161. <u>REMARKS</u> 162. <u>SIGNATURE</u> 163. <u>INITIALS</u> 164. <u>DATE</u> 165. <u>TIME</u> 166. <u>LOCATION</u> 167. <u>REMARKS</u> 168. <u>SIGNATURE</u> 169. <u>INITIALS</u> 170. <u>DATE</u> 171. <u>TIME</u> 172. <u>LOCATION</u> 173. <u>REMARKS</u> 174. <u>SIGNATURE</u> 175. <u>INITIALS</u> 176. <u>DATE</u> 177. <u>TIME</u> 178. <u>LOCATION</u> 179. <u>REMARKS</u> 180. <u>SIGNATURE</u> 181. <u>INITIALS</u> 182. <u>DATE</u> 183. <u>TIME</u> 184. <u>LOCATION</u> 185. <u>REMARKS</u> 186. <u>SIGNATURE</u> 187. <u>INITIALS</u> 188. <u>DATE</u> 189. <u>TIME</u> 190. <u>LOCATION</u> 191. <u>REMARKS</u> 192. <u>SIGNATURE</u> 193. <u>INITIALS</u> 194. <u>DATE</u> 195. <u>TIME</u> 196. <u>LOCATION</u> 197. <u>REMARKS</u> 198. <u>SIGNATURE</u> 199. <u>INITIALS</u> 200. <u>DATE</u> 201. <u>TIME</u> 202. <u>LOCATION</u> 203. <u>REMARKS</u> 204. <u>SIGNATURE</u> 205. <u>INITIALS</u> 206. <u>DATE</u> 207. <u>TIME</u> 208. <u>LOCATION</u> 209. <u>REMARKS</u> 210. <u>SIGNATURE</u> 211. <u>INITIALS</u> 212. <u>DATE</u> 213. <u>TIME</u> 214. <u>LOCATION</u> 215. <u>REMARKS</u> 216. <u>SIGNATURE</u> 217. <u>INITIALS</u> 218. <u>DATE</u> 219. <u>TIME</u> 220. <u>LOCATION</u> 221. <u>REMARKS</u> 222. <u>SIGNATURE</u> 223. <u>INITIALS</u> 224. <u>DATE</u> 225. <u>TIME</u> 226. <u>LOCATION</u> 227. <u>REMARKS</u> 228. <u>SIGNATURE</u> 229. <u>INITIALS</u> 230. <u>DATE</u> 231. <u>TIME</u> 232. <u>LOCATION</u> 233. <u>REMARKS</u> 234. <u>SIGNATURE</u> 235. <u>INITIALS</u> 236. <u>DATE</u> 237. <u>TIME</u> 238. <u>LOCATION</u> 239. <u>REMARKS</u> 240. <u>SIGNATURE</u> 241. <u>INITIALS</u> 242. <u>DATE</u> 243. <u>TIME</u> 244. <u>LOCATION</u> 245. <u>REMARKS</u> 246. <u>SIGNATURE</u> 247. <u>INITIALS</u> 248	
---	--

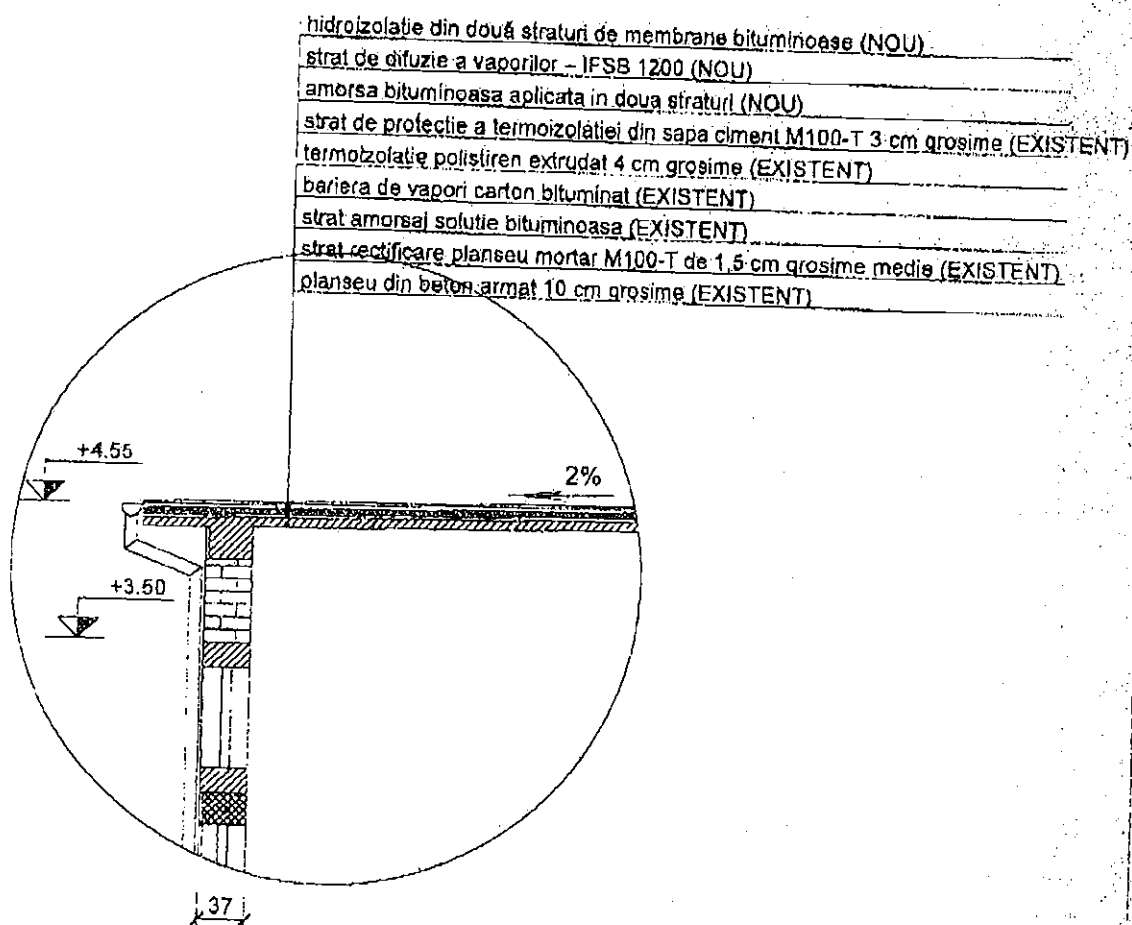

DETALIU SISTEM TERMO-HIDROIZOLATIE

ANEXA 5


Verificator				Referat nr./data	
Verificator/expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./data	
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., Bucuresti		Departamentul Proiectare - Statii si Linii Electrice		Beneficiar: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., Bucuresti	Proiect nr.: 482/2023
Directia tehnica, eficienta energetica si tehnologii noi		Bucuresti, sector 3, str. Oleni, nr. 2-4		Societatea Teritoriala de Transport Timisoara	
		Reg.Com. 340/8060/2000 CUI: 13328043		Amplasament: Staija 220/110kV Postig, Hunedoara, jud. Hunedoara	
				Obiectiv: Clădire Servicii Interne, Staija 220/110 kV Postig	
Proiectat	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: Soluție tehnică de remediere hidroizolație terasă Clădire Servicii Interne, Staija 220/110 kV Postig	Faza: Soluție tehnică
Desenat	Ing. Bogdan Costinescu		1:50		
Verificat	Ing. Nicolae Matei				
Aprobat	Ing. Nicolae Matei			Data: 07.2023	Planșa nr.: 2 din 2

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări				
Obiectul: Clădire Servicii Interne				
Devizul: Refacere Hidroizolație Acoperiș				
SECȚIUNEA TEHNICĂ				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea
1	RPCXE06A	Desfacerea hidroizol. termoizol. lipite cu bitum	mp	100.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
2	RPCJ16C1	ASIMILAT Reparații locale strat suport existent (15%) executate cu mortar de ciment marca 100 - T	m	25.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
3	H1B01B1	Curățare/Suflare cu jet de aer comprimat a stratului suport	mp	170.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
4	RPCE01A1	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea izolației hidrofuge executate cu două straturi din soluție bituminoasă la reparații de terase sau balcoane orizontale sau înclinate până la 20 grade	mp	170.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
5	RPCE11D2	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperișuri și terase, executate pe suprafețe înclinate până la 7% sau verticale cu împănătură de fibre de sticlă	mp	170.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
6	RPCE12C2	Izolații hidrofuge pe suprafețe de beton orizontale sau înclinate până la 20 grade executate la cald la repararea teraselor sau balcoanelor cu refacerea unui singur strat de hidroizolație cu un strat de împletitură de fibre de sticlă bituminată lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	mp	170.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
7	RPCE12C2(1)	ASIMILAT Izolații hidrofuge pe suprafețe de beton orizontale sau înclinate până la 20 grade executate la cald la repararea teraselor cu refacerea unui singur strat de hidroizolație cu un strat de împletitură de fibre de sticlă bituminată lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum și protecție de ardezie	mp	170.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
8	IZE01C (1)	ASIMILAT Sorturi din tablă zincată la cald	m	60.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
9	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 20 km.	tona	2.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:

10	TRI1AF07A6	Încărcare materiale gr.f2a-deșeuri, metale vechi deplas. până la 10m rampa-auto categ.3	tona	2.00	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
11	TRI1AF09A6	Descărcare materiale gr.f2a-deșeuri, metale vechi deplas. până la 10m rampa-auto categ.3	tona	2.00	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
12	RPCI23A1	Reparații la jgheaburi din tablă zincată de 0,5 mm grosime semirotunde cu diametrul de 12,5 cm, 15 cm și 18 cm.	m	10.00	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
13	TRA01A10P	Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.00	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
Transelectrica SA - Sucursala Teritorială de Transport Timisoara
Sediul Social: Strada Traian Vuia, nr. 11, Județul Timișoara
Sediul de Încalzire: Strada Republicii, Corăbii nr. 1518000023
Cod Unită de Încalzire: 40203728
Telefon: +4025 621 6550, Fax: +4025 621 65 63

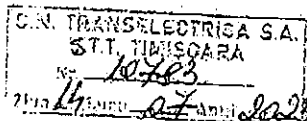

APROBAT
Director Tehnic
Luca Nicolae IACOBICI

NOTĂ DE CONSTATARE nr. 10684/12.07.2023

1. Date generale despre construcție:

Denumire: Clădire servicii interne

Destinație: Servicii interne

Amplasament: Stația 220 kV/110 kV Peșliș, județul Hunedoara

2. **Date constructive:** Clădire cu regim de înălțime P, cu L=16.5 m; l=6.50 m; h=4.75 m; suprafața acoperiș 149,00 mp.

3. Structura de rezistență:

Infrastructura: Fundație din beton armat.


Suprastructura: Pereți din zidărie de cărămidă, stâlpi din beton armat și învelitoare tip terasă necirculabilă.

4. Aprecieri asupra stării tehnice actuale a construcției:

În urma fenomenelor meteorologice nefavorabile (vijelie puternică, cu rafale de 70-80 km/h și averse torențiale) din data de 12.07.2023, acoperișul tip terasă a clădirii servicii interne a fost deteriorat.


A fost decopertată o porțiune din membrana bituminoasă și au fost smulse pazile din tablă.

De asemenea a fost deteriorat dispozitivul anti pasăre, care era montat pe peretele clădirii.

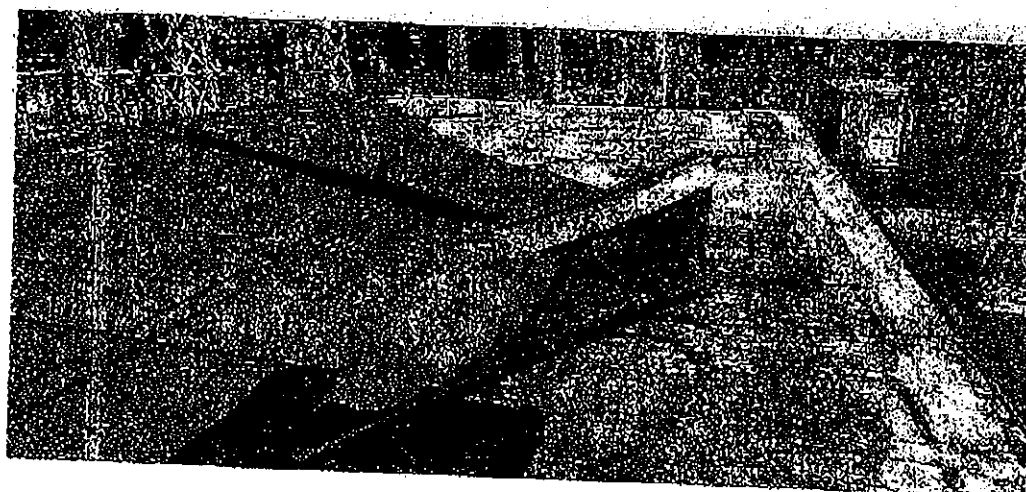

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
Sediul Social: Strada Traian Vuia, nr. 11, Județul Timișoara, CP: 600786
Număr înregistrare: Oficiu Regional Comerțul JACR/08/2006 Cod Unită de înregistrare: 100060-03
Telefon: +4021 509 58 17; Fax: +4021 509 58 16;
E-mail: secretariat@transelectrica.ro
www.transelectrica.ro



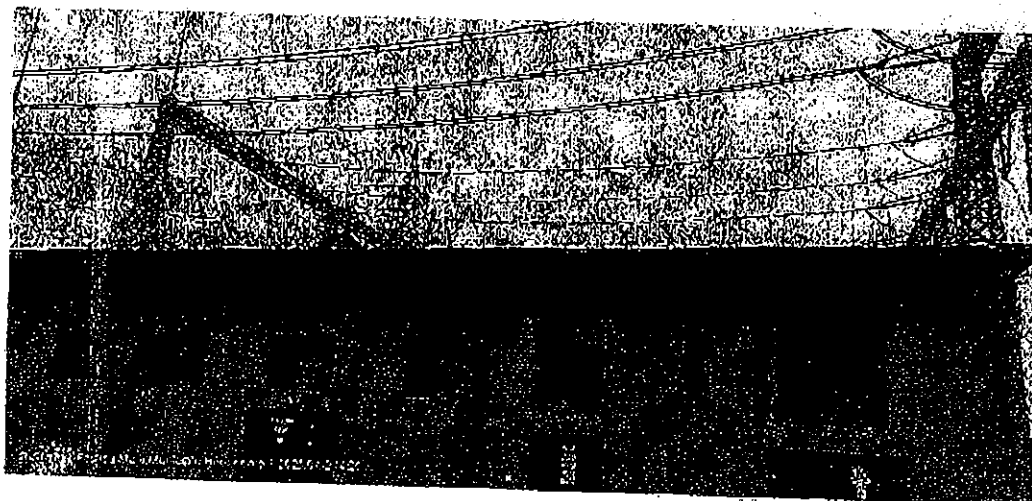

5. Concluzii și recomandări

Pentru menținerea în condiții de siguranță și pentru evitarea infiltrațiilor de apă, sunt necesare lucrări de reparații: refacerea hidroizolației cu membrană bituminoasă, refacerea paziei din tablă și repararea dispozitivului anti pasăre.

Vizat,

Șef Serviciu Mentenanță STT Timișoara
Dragan Neșin

Șef Serviciu Exploatare STT Timișoara
Marcel Zaberca

Șef Centru de Exploatare CE Deva
Ovidiu Pepenar

Întocmit,

Responsabil UCC - STT Timișoara
Angela Florica Ciulică

Responsabil UCC subunitate STT
Stația 220/110 kV Peștiș
Marius Cristinel Stavre